

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Kompan - Hovedinspektion BØRNEHUSET AAVANGEN

Antal beliggenheder: 4

Antal redskaber: 22



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Ruben Skjellerup Meng

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 087 fra DNV

Inspektionsdato: jun. 25, 2024

Rapportnr.: RSM1352

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.

DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. bel

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Kompan - Hovedinspektion	Kundenr.	Hovedinsp.
Adresse	C. F. Tietgens Boulevard 23C	Kontaktperson	Jakob Klose Sjørup
Forstad/by		Kontakttilf.	63621011
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	danmark@kompan.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Ruben Skjellerup Meng

Oversigt over beliggenhed

KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen (LP1åvang)		Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575			Side 3
Kontaktperson: Christine Højrup Vendelbo		E-mail: ichve@rebuild.dk		Telefon: 9988 8181	
Risikovurdering		4	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj


KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 2 - Børnehuset Aavangen (LP2åvang)		Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575			Side 11
Kontaktperson: Christine Højrup Vendelbo		E-mail: ichve@rebuild.dk		Telefon: 9988 8181	
Risikovurdering		2	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 3 - Børnehuset Aavangen (LP3åvang)		Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575			Side 17
Kontaktperson: Christine Højrup Vendelbo		E-mail: ichve@rebuild.dk		Telefon: 9988 8181	
Risikovurdering		1			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen (LP4åvang)		Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575			Side 19
Kontaktperson: Christine Højrup Vendelbo		E-mail: ichve@rebuild.dk		Telefon: 9988 8181	
Risikovurdering	1	14	6		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen (LP1åvang)

Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575

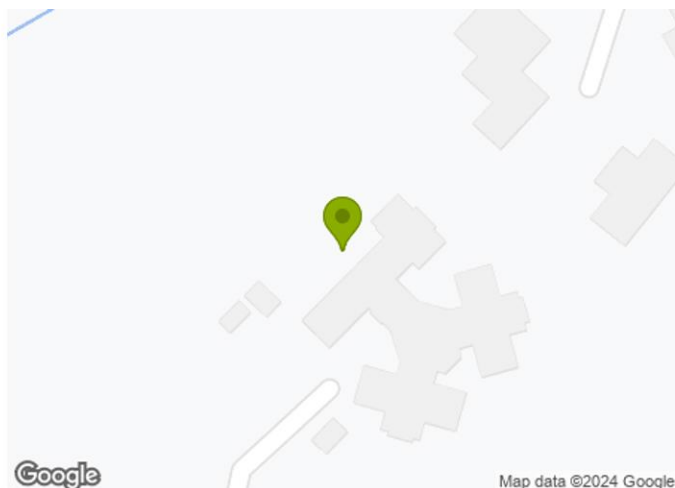

Redskabsoversigt



Navn: Gyng
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Lappset

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: 2 stk. Legehuse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Tunnel
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandbord
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tårn med rutsjebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: Gyng
 Producent: Lappset
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.600 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er konstateret forhindringer i frirummet. Frirummet må ikke indeholde forhindringer, der kan forhindre en bruger i at gennemføre en tvungen bevægelse, fx grene på træer, tove, tværbomme osv. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.3 Beskyttelse mod skader i frirummet af brugere, der udsættes for en bevægelse påført af redskabet	
Status	Åben	
Bemærkninger	Busken bør beskæres. Der skal være 332 cm i begge gyngeretninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på to øjebolte.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	De to øverste kædeled på alle fire gynger er rustne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er brud på redskabets overfladebehandling. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold og nymaling af overflader. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Store dele af gyngestativet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - 2 stk. Legehuse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: 2 stk. Legehuse
 Producent: Elverdal A/S
 Materiale: Stål/træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Der er to skruer ved menukortene.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: Legehus
Redskabsnr.: 3011
Producent: Elverdal A/S
Materiale: Robinia

Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår Anneks D 3.2.3 Tage
Status	Åben
Bemærkninger	Dette er konstateret på bagsiden af legehusets tag.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Tunnel, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset
Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: Tunnel
Producent: Ukendt producent
Installationsdato: jan. 01, 2019
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandbord, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1e - Sandleg
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset
Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: Sandbord
Producent: Ukendt producent
Installationsdato: jan. 01, 2019
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 350 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Tårn med rutsjebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: Tårn med rutsjebane

Redskabsnr.: 3008

Producent: Elverdal A/S

Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.000 mm

Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 1 - Børnehuset Aavangen

Navn: Sandkasse

Producent: Elverdal A/S

Materiale: Robinia


Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 2 - Børnehuset Aavangen (LP2åvang)

Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575

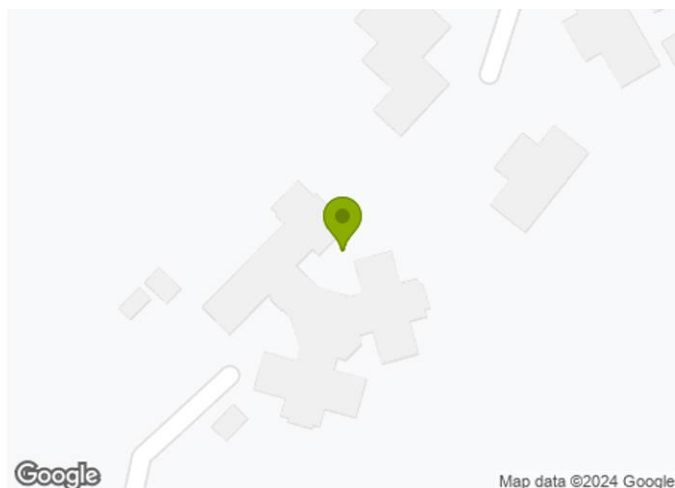

Redskabsoversigt



Navn: Redskaber ophængt i træer
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Gyng
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: 2 stk legehuse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Snurrestang
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5c - Karrusel med platform (type B)
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Redskaber ophængt i træer, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 2 - Børnehuset Aavangen

Navn: Redskaber ophængt i træer
Fri faldhøjde: 500 mm
Småbørn



Anmærkning

Beskrivelse	BEMÆRKNING: Redskabet kan ikke leve op til kravene i legepladsstandarderne EN1176
Status	Åben
Bemærkninger	Gyngesædet betragtes som legetøj og hører ind under legetøjsstandarden EN71 (CE mærkning). Legeplads redskaber bør produceres og installeres i henhold til legeplads standarden EN1176.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Svingtovets diameter er ikke inden for det krævede interval. Svingtove skal have en diameter mellem 25mm og 45mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.1 Tove der er fastgjort i den ene ende(Svingtove)	
Status	Åben	
Bemærkninger	Her er de målt til 8mm	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	BEMÆRKNING:Redskabet kan ikke leve op til kravene i legepladsstandarderne EN1176	
Status	Åben	
Bemærkninger	Ophæng i levende træer er u hensigtsmæssigt. Grenen kan kvæles og styrken svækkes. Levende træers styrke kan ikke dokumenteres som krævet iht. til gældende standarder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 2 - Børnehuset Aavangen

Navn: Gynge
Producent: Elverdal A/S
Installationsdato: jan. 01, 2009
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 1.600 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende slid i begge gyngelejlre.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i splintlaget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - 2 stk legehuse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.10 - Legehus
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 2 - Børnehuset Aavangen

Navn: 2 stk legehuse
 Producent: Elverdal A/S
 Materiale: Robinia

Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnør. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hårAnneks D 3.2.3 Tage	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på de to ender.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Snurrestang, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5c - Karrusel med platform (type B)
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 2 - Børnehuset Aavangen

Navn: Snurrestang
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2019
 Materiale: Stål


Fri faldhøjde: 350 mm
 Småbørn
 Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 3 - Børnehuset Aavangen (LP3åvang)

Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575

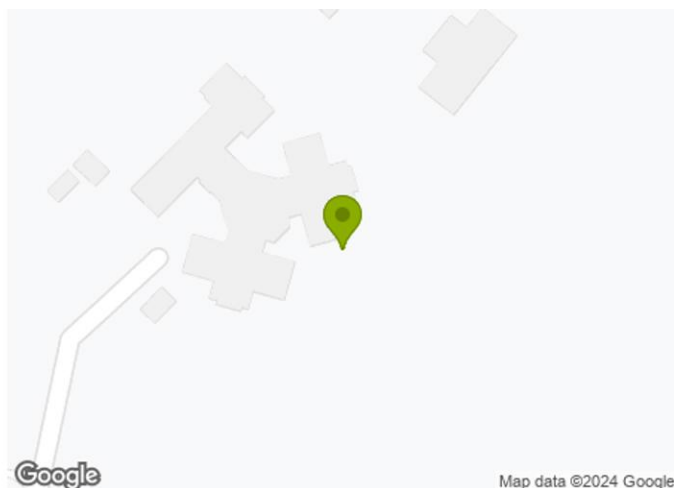

Redskabsoversigt



Navn: Gynge
Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Elverdal A/S

Åbne
anmærkninger: 1

Redskab - Gynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 3 - Børnehuset Aavangen

Navn: Gynge
Producent: Elverdal A/S
Installationsdato: jan. 01, 2009
Materiale: Stål/træ
Småbørn
Store børn



Anmærkning


Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret slid i et kædeovertræk.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Beliggenhed: KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen (LP4åvang)

Adresse: Aavangen 2C, Terndrup. 9575

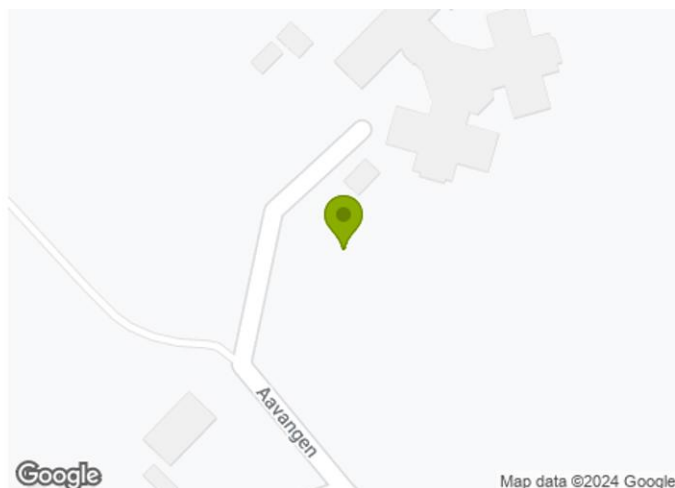

Redskabsoversigt



Navn: Klatreredskab med rutsjebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 7



Navn: Gynge
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Keglenet
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Gynge
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Elverdal A/S

Åbne
 anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: "Ruse"
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
 Producent: Elverdalen A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Elverdalen A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Elverdalen A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Benzinstander.
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1l - Legepanel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Elverdalen A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Klatreredskab med rutsjebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Klatreredskab med rutsjebane
 Redskabsnr.: OR21028P
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.830 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i flere knasthuller.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Dette er konstateret i de to viste kæde ender.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Mellemrummet mellem brædderne er for stort.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på flere sjækler.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i i toppen af klatrenettet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

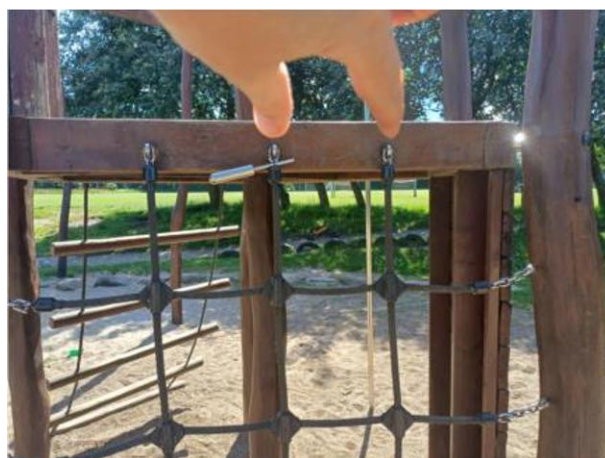

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af halsen i redskabet. Der er risiko for fastklemning af halsen, hvis et barn får halsen ind i åbningen, og barnet ikke kan nå jorden med fødderne. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D2 prøvedorn	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på højre side af rutsjebanen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerner være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltøve og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Gynge
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.400 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende slid i gyngelejrene	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret slid på kædeovertræk	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på tre sjækler.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret rust i alle fire sjækler ved gyngelejret.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

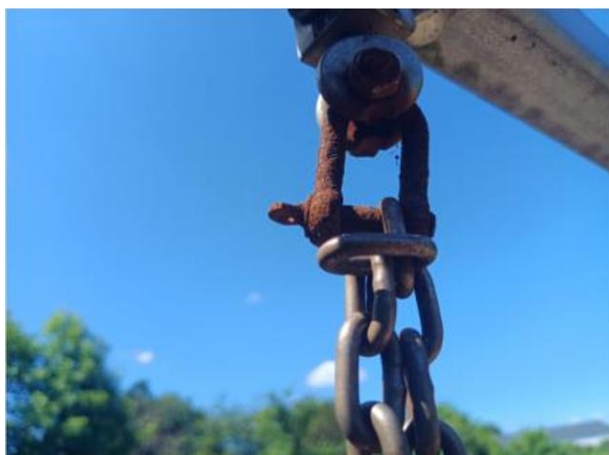

Redskab - Keglenet, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset
 Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Keglenet
 Producent: Elverdalen A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Træ
 Dybde: 700 mm
 Fri faldhøjde: 550 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav


Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i stolpen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Den viste stolpe er flækket, vær OBS på udviklingen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	De to viste stolper, er der konstateret råd på.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

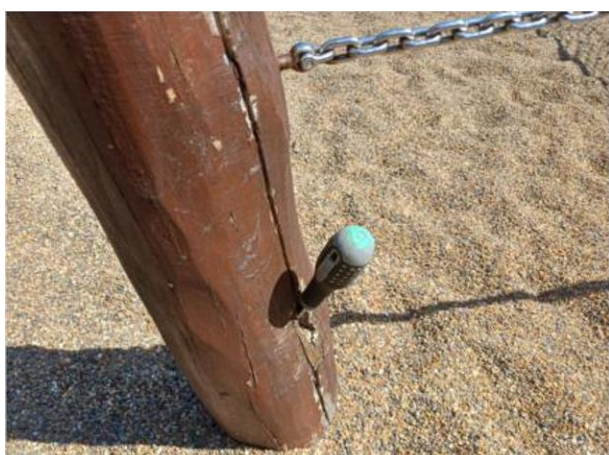

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det er konstateret i alle sjækler rundt om nettet, hvor det fæstner i kæderne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Gynge
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.500 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Begge gyngephæng er slidte.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltove og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Kurven er slidt, Hold øje med wirelus.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - "Ruse", 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset
Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: "Ruse"
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 450 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er risiko for fastklemning under den bevægelige del. Hvis bevægelige dele kan udgøre en fare for kroppen, skal der være en afstand til jorden på mindst 400 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.6 Bevægelige dele
Status	Åben
Bemærkninger	Her er der målt 30cm
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset
 Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen


Navn: Legehus
 Redskabsnr.: OR2098
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår
Status	Åben
Bemærkninger	Dette er konstateret på det viste sted.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

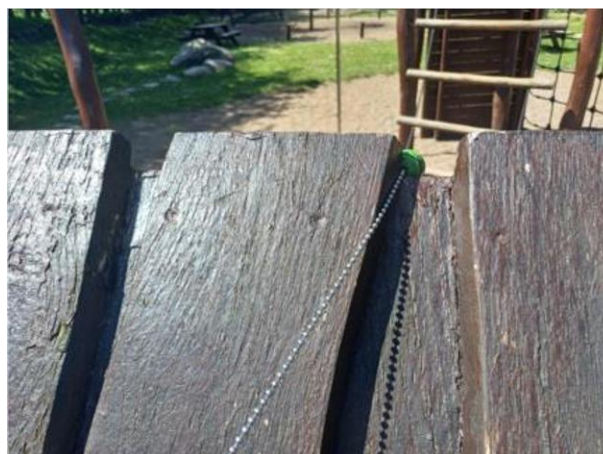

Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset
 Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen


Navn: Legehus
 Redskabsnr.: OR2450
 Producent: Elverdal A/S
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Der er to skruer indenfor i huset.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

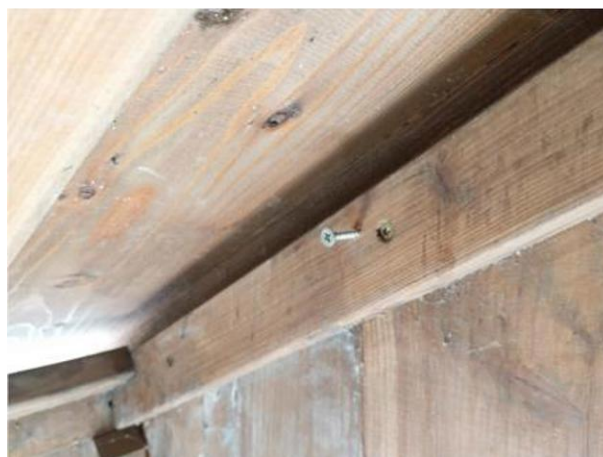

Redskab - Benzinstander., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1I - Legepanel

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Benzinstander.
 Redskabsnr.: LP4åvang.11
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Træet er i generelt forfald.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Sandkasse
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Rebild Kommune\Rebild Øst\Børnehuset Aavangen\Legeområde 4 - Børnehuset Aavangen

Navn: Legehus
Redskabsnr.: OR2450
Producent: Elverdal A/S
Installationsdato: jan. 01, 2009
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5